



COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili
P.O. Riqualificazione Spazi Urbani

Piazza delle Cure

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLE CURE

PROGETTO ESECUTIVO

STATO ATTUALE

Schede VTA delle alberature esistenti

Responsabile del procedimento:
Ing. Giuseppe Carone

Progettisti:
Arch. Maurizio Barabesi

Paesaggio e verde urbano:
Dott.ssa Lorella Arioli

Mobilità:
Ing. Stefano Longinotti

Collaboratori:
Arch. Stefano Naldi
P.E. Matteo Redi
Geom. Vanessa Rinaldi



REV

DATA

DESCRIZIONE

EMISSIONE

10/10/2017

SA.4

VERDE E ALBERATURE

La vegetazione in piazza delle Cure è costituita da un filare di *Celtis australis* posto lungo i fronti edificati compresi tra Viale dei Mille e Via Borghini, inserito oltre il profilo pedonale dei marciapiedi. Il filare di alberi prosegue, con l'aggiunta dell'essenza arborea *Platanus x acerifolia*, lungo i Viali dei Mille e Volta.

Nella restante parte di Piazza, quella occupata dal mercato, si rileva la presenza di un *Celtis australis* e, oltre il muro, nella proprietà comunale, di un *Quercus ilex*.

Al centro della piazza esistono due aiuole con funzioni di spartitraffico in cui sono stati messi a dimora numerosi alberi con esigenze e portamenti tra loro eterogenei, nella prima sono presenti: un *Cedrus deodara*, un *Fagus sylvatica*, e, di recente impianto in sostituzione dell'*Olea* europea precedentemente esistente, un *Fraxinus* sp., tali alberature sono intervallate da arbusti in varietà tra cui alcuni cespugli di rose e un *Corylus avellana*.

Nella seconda aiuola è inserito un *Pinus pinea* con arbusti ed erbacee in varietà.

Le schede VTA delle alberature di seguito allegate, sono state oggetto di rivalutazione da parte della Direzione Ambiente responsabile degli alberi cittadini che ce le ha trasmesse in allegato alla comunicazione, di seguito allegata (Prot. Gen.10993).



Prot. P. n. 109030
del 7.04.2016

- Al Dirigente Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili
Ing. Giuseppe Carone
- Al Responsabile P.O. Riqualificazione Spazi Urbani
Arch. Maurizio Barabesi
- e p.c.- All'Assessore ai Lavori Pubblici e Grandi Opere
Arch. Stefano Giorgetti
- Al Direttore della Direzione Ambiente
Dr. Domenico Palladino
- Al Responsabile P.O. gestione del Verde Quartiere 2
Dr. Gianluigi Mazzei.

Firenze, 7 aprile 2016

Oggetto: Riqualificazione di P.zza delle Cure. Risposta Vs. nota prot. n.13344 del 18.01.2016.

In riferimento alla Vs. nota prot. n.13344 del 18.01.2016 con la presente si trasmette il rapporto del Dott. For. Romanelli, a conclusione delle valutazioni di stabilità degli alberi presenti in P.zza delle Cure. Come si evince dal rapporto, allo stato attuale le alberature non richiedono interventi di manutenzione di particolare rilievo. Tuttavia, nella fase di sviluppo del progetto esecutivo si renderà necessario approfondire l'interferenza delle opere con gli apparati radicali e individuare gli interventi finalizzati alla salvaguardia delle piante o alla loro sostituzione. A questo scopo si chiede che il gruppo di progettazione venga integrato con le figure del Dott. Gianluigi Mazzei e della Dott.ssa Rosanna Sardanelli.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Mirko Leonardi



CERT. # IT – 0030 BM



ETT CERT. # 003033



Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali
della Provincia di Firenze
iscrizione n° 937

Michele Marrani Romanelli

ODAF “Dottore Forestale”; EAC “European Tree Technician”;
ISA “Board Certified Master Arborist/Municipal Specialist”.

Comune di Firenze – Quartiere 2

Risultanze svolgimento VTA degli alberi ubicati presso Piazza delle Cure

Firenze, mercoledì 16 marzo 2016

Il consulente:
Michele Marrani Romanelli



Via Faentina 173
50133 Firenze

 &  055 5522903
cell. 349 0968337

e - mail: mikemarrom@gmail.com
P. Iva: 05335420484

Tabella 1

	codice	classe	interventi	Note
1	14014	A	VTA 2019	
2	14015	A	VTA 2019	
3	14016	B	VTA 2017	VTA preesistente ed In corso di validità (Romanelli)
4	14017	B	VTA 2017	VTA preesistente ed In corso di validità (Romanelli)
5	14018	B	VTA 2018	
6	14019	B	VTA 2018	
7	14021	B	VTA 2018	
8	14065	A	VTA 2019	
9	14066	A	VTA 2019	
10	14067	A	VTA 2019	
11	14188	A	VTA 2017	VTA preesistente ed In corso di validità (Niccolini)
12	14189	ceppaia		
13	14190	B	VTA 2018	VTA preesistente ed In corso di validità (Batacchi)
14	14191	B	VTA 2018	Allegata scheda VTA
15	44860	B	VTA 2018	
16	44861	B	VTA 2018	
17	44862	A	VTA 2019	
18	44864	C	VTA 2016, rimonda	Allegata scheda VTA; verifica chioma alla ripresa vegetativa causa sospetto sversamento sostanze tossiche
19	88172	C	VTA 2018	Allegata scheda VTA
20	98845	Nuovo impianto		
21	103078	Nuovo impianto		

Tabella 2

Classi	N°
A	7
B	9
C	2
ceppaia	1
Nuovi impianti	2

COMUNE DI FIRENZE

Monitoraggio alberature del Quartiere 2, anno 2015

ISPEZIONE VISIVA ALBERO (VTA)

Compilatore: Michele Marrani Romanelli

Data: mercoledì 16 marzo 2016

Codice identificativo albero: 14191

Sede o toponimo di riferimento: Piazza delle Cure

Specie: *Cedrus deodara*

Circonferenza a petto d'uomo (cm): 264

Osservazioni:

Albero di grandi dimensioni e sufficiente vigoria a dimora presso aiuola stradale. Apparato radicale, colletto e base del fusto, non riportano significative lesioni o difetti rilevanti di sviluppo di tipo morfologico o strutturale. Nel complesso le parti legnose che svolgono funzione di sostegno appaiono adeguatamente dimensionate ed in buono stato di conservazione.

Prescrizioni:

Revisione a due anni dalla data apposta sul presente documento.

Classe di appartenenza:

B



Immagine fotografica alla pagina seguente



COMUNE DI FIRENZE

Monitoraggio alberature del Quartiere 2, anno 2015

ISPEZIONE VISIVA ALBERO (VTA)

Compilatore: Michele Marrani Romanelli

Data: mercoledì 16 marzo 2016

Codice identificativo albero: 44864

Sede o toponimo di riferimento: Piazza delle Cure

Specie: *Celtis australis*

Circonferenza a petto d'uomo (cm): 179

Osservazioni:

Albero di grandi dimensioni e scarsa vigoria a dimora presso asfalto. Sospetto sversamento sostanze tossiche presso sede impianto, come dimostrato da disseccamenti di chioma visibili durante stagione vegetativa scorsa. La chioma ha subito in passato intervento di capitozzatura. Nel complesso ed allo stato attuale le parti legnose che svolgono funzione di sostegno appaiono ancora sufficientemente dimensionate ed in accettabile stato di conservazione.

Prescrizioni:

Revisione durante stagione vegetativa prossima al fine di verificare stato di disseccamento della chioma.

Potatura di rimozione del secco.

Classe di appartenenza:

C



Immagine fotografica alla pagina seguente



COMUNE DI FIRENZE

Monitoraggio alberature del Quartiere 2, anno 2015

ISPEZIONE VISIVA ALBERO (VTA)

Compilatore: Michele Marrani Romanelli

Data: mercoledì 16 marzo 2016

Codice identificativo albero: 88172

Sede o toponimo di riferimento: Piazza delle Cure

Specie: *Quercus ilex*

Circonferenza a petto d'uomo (cm): 196

Osservazioni:

Albero di grandi dimensioni e sufficiente vigoria a dimora presso asfalto. Il fusto fin dalla base esibisce vaste estensioni di zone necrotiche e disfunzionali. Significativi anche i danni prodotti a carico del fusto da parte di insetto xilofago, verosimilmente appartenente al genere *Cerambix*. Presenti presso il castello lesioni cavitose in corrispondenza di vecchie superfici di taglio. La chioma ha subito in passato intervento di capitozzatura. Nel complesso ed allo stato attuale le parti legnose che svolgono funzione di sostegno appaiono ancora sufficientemente dimensionate ed in accettabile stato di conservazione.

Prescrizioni:

Revisione a due anni dalla data apposta sul presente documento.


Classe di appartenenza:

C



Immagini fotografiche alle pagine seguenti



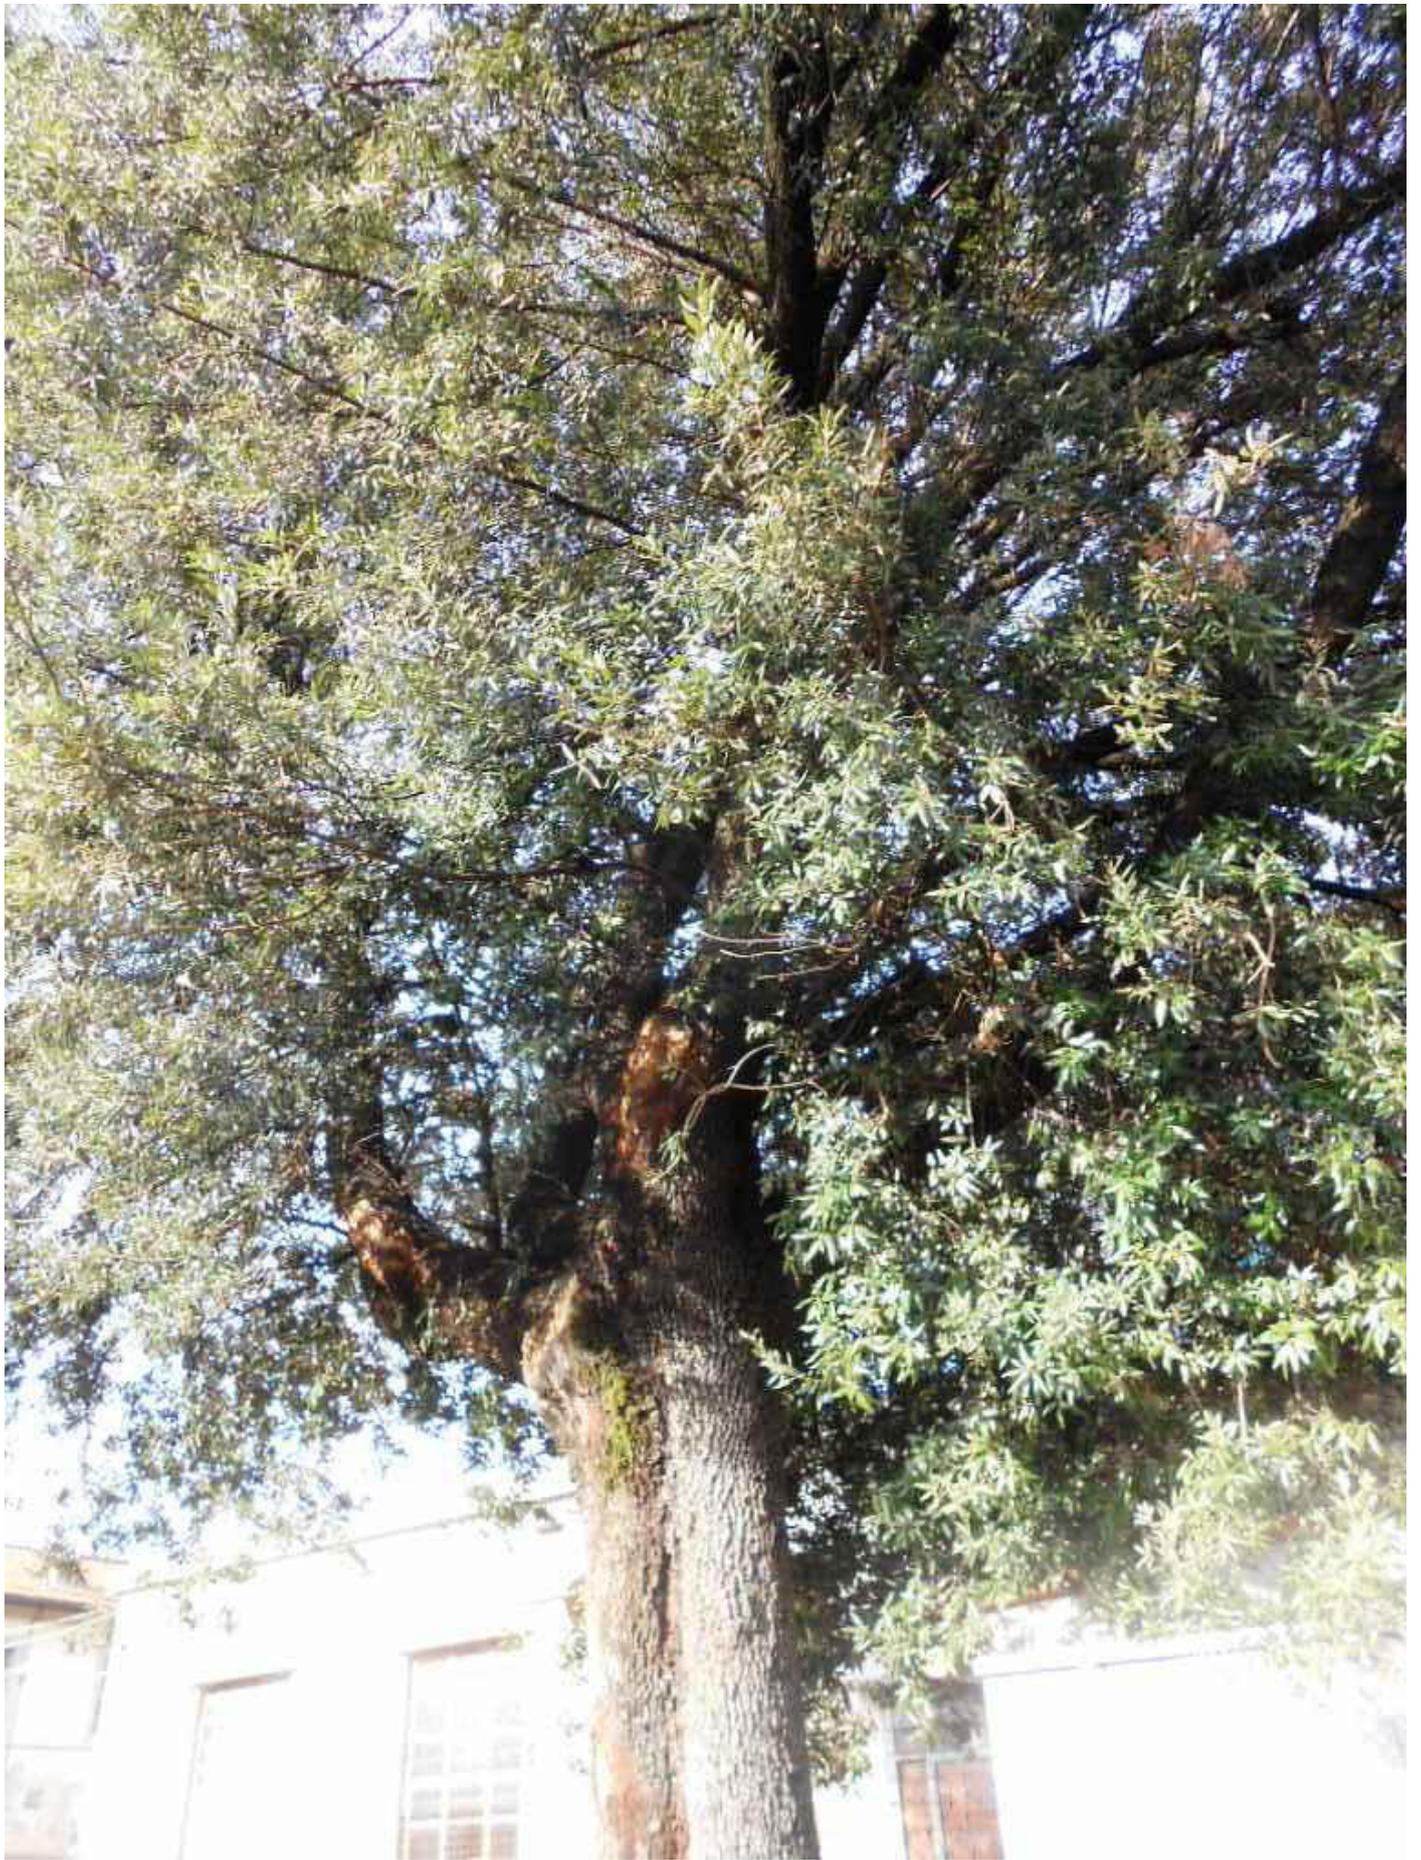



66401 Pa

14125 Pa

14124 Pa

14123 Pa

14122 Pa

14121 Pa

14120 Pa

VIA VINCENZO BORGHINI

VIA FRANCO SACCHETTI

VIA AGNOLO FIRENZUOLA

VIALE ALESSANDRO VOLTA

VIA LUIGI LA VISTA

VIA

14015 Ca

14014 Ca

14067 Ca

14066 Ca

14065 Ca

88172 Qi

44864 Ca

14188 Pa

44862 Ca

44861 Ca

14189 C

14190 Fs

14191 Cd

14016 Ca

44860 Ca

14017 Ca

14021 Ca

14018 Ca

14019 Pa

14019 Pa

103078 Pa

14012 Ca

47609 Ca

47610 Ca

14011 Pa

14010

14009



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI			
Codice sito	14014		
Via di riferimento	Piazza delle Cure		
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure		
Data rilevamento		19/01/2011	
Operatore		Caterina Desco	
Operatore			
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis	
	Nome comune	Bagolaro	
	Circonferenza	100	
	Diametro	31,83	
	Ceppa	N	
	Morto	N	
	Valore estetico	SUFFICIENTE	
	Vigoria	SUFFICIENTE	
SUOLO	Dimora	ASFALTATA	
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S	
	Affioranti	N	
	Strozzanti	N	
	Avvolgenti	N	
	Avventizie	S	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Malformato	N	
	Cavità	NESSUNA	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	NESSUNA	
	Cavità	NESSUNA	
	Corteccia inclusa	N	
	Getti epicormici	N	
	Ferite aperte	PICCOLA	
	Ferite cicatrizzate	S	
	Ferite da potatura	S	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE	
	Asimmetria	N	
	Capitozzatura	N	
	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Rami secchi	N	
	Seccumi distali	N	
	Carpofori	N	
	Cavità branca	NESSUNA	
	Carie branche	N	
	Carie inserzione rami	N	
	Carie su taglio di potatura	N	
	<u>INSETTI</u>		
	Lignicoli	N	
Non lignicoli	N		
<u>Interventi proposti</u>	Nessun intervento		
<u>Interventi eseguiti</u>			
<u>Note</u>			

**COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE**

DATI STAZIONALI		
Codice sito	14015	
Via di riferimento	Piazza delle Cure	
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure	
Data rilevamento	19/01/2011	
Operatore	Caterina Desco	
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis
	Nome comune	Bagolaro
	Circonferenza	124
	Diametro	39,47
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	SUFFICIENTE
	Vigoria	BUONA
SUOLO	Dimora	ASFALTATA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S
	Affioranti	N
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	N
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N
	Malformato	N
	Cavità	NESSUNA
	Ferite aperte	N
	Carie	N
Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	NESSUNA
	Cavità	NESSUNA
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	N
	Ferite aperte	NESSUNA
	Ferite cicatrizzate	S
	Ferite da potatura	S
	Carie	N
Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE
	Asimmetria	N
	Capitozzatura	N
	Limitazioni allo sviluppo	S
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	NESSUNA
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	S
	<u>INSETTI</u>	
Lignicoli	N	
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>	Nessun intervento	
<u>Interventi eseguiti</u>		
<u>Note</u>		



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI			
Codice sito	14016		
Via di riferimento	Piazza delle Cure		
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure		
Data rilevamento		19/08/2013	
Operatore		Michele Romanelli	
Operatore			
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis	
	Nome comune	Bagolaro	
	Circonferenza	190	
	Diametro	60,48	
	Ceppa	N	
	Morto	N	
	Valore estetico	MEDIO	
	Vigoria	SUFFICIENTE	
SUOLO	Dimora	ASFALTATA	
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S	
	Affioranti	N	
	Strozzanti	N	
	Avvolgenti	N	
	Avventizie	N	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Malformato	N	
	Cavità	NESSUNA	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	POCA	
	Cavità	NESSUNA	
	Corteccia inclusa	S	
	Getti epicormici	N	
	Ferite aperte	NESSUNA	
	Ferite cicatrizzate	S	
	Ferite da potatura	S	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE	
	Asimmetria	S	
	Capitozzatura	S	
	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Rami secchi	N	
	Seccumi distali	N	
	Carpofori	N	
	Cavità branca	GRANDE	
	Carie branche	N	
	Carie inserzione rami	N	
	Carie su taglio di potatura	S	
	<u>INSETTI</u>		
	Lignicoli	N	
Non lignicoli	N		
<u>Interventi proposti</u>	B,Controllo 2015		
<u>Interventi eseguiti</u>		,	
<u>Note</u>		Ferite cicatrizzare al colletto.	



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI		
Codice sito	14017	
Via di riferimento	Piazza delle Cure	
Area di riferimento		
Data rilevamento		19/08/2013
Operatore		Michele Romanelli
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis
	Nome comune	Bagolaro
	Circonferenza	260
	Diametro	82,76
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	MEDIO
	Vigoria	BUONA
SUOLO	Dimora	ASFALTATA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S
	Affioranti	N
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	N
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	S
	Malformato	N
	Cavità	NESSUNA
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
FUSTO	Inclinazione	POCA
	Cavità	NESSUNA
	Corteccia inclusa	S
	Getti epicormici	S
	Ferite aperte	NESSUNA
	Ferite cicatrizzate	S
	Ferite da potatura	S
	Carie	N
Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE
	Asimmetria	S
	Capitozzatura	S
	Limitazioni allo sviluppo	S
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	GRANDE
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	S
	<u>INSETTI</u>	
Lignicoli	N	
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>	B,Controllo 2015	
<u>Interventi eseguiti</u>		
<u>Note</u>		fessurazione su branca secondaria, corteccia inclusa in chioma

**COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE**

DATI STAZIONALI		
Codice sito	14018	
Via di riferimento	Piazza delle Cure	
Area di riferimento		
Data rilevamento	17/03/2014	
Operatore	Giacomo Niccolini	
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis
	Nome comune	Bagolaro
	Circonferenza	166
	Diametro	52,84
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	SUFFICIENTE
	Vigoria	BUONA
SUOLO	Dimora	ASFALTATA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S
	Affioranti	N
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	N
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	S
	Malformato	N
	Cavità	NESSUNA
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
FUSTO	Inclinazione	POCA
	Cavità	NESSUNA
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	N
	Ferite aperte	NESSUNA
	Ferite cicatrizzate	S
	Ferite da potatura	S
	Carie	N
Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE
	Asimmetria	S
	Capitozzatura	N
	Limitazioni allo sviluppo	N
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	PICCOLA
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	S
<u>INSETTI</u>		
Lignicoli	N	
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>		Controllo 2013,B,Controllo 2016
<u>Interventi eseguiti</u>		„
<u>Note</u>		Biforcato.

**COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE**

DATI STAZIONALI		
Codice sito	14019	
Via di riferimento	Piazza delle Cure	
Area di riferimento		
Data rilevamento	17/03/2014	
Operatore	Giacomo Niccolini	
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Platanus x acerifolia
	Nome comune	Platano comune
	Circonferenza	167
	Diametro	53,16
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	SUFFICIENTE
	Vigoria	BUONA
SUOLO	Dimora	ASFALTATA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S
	Affioranti	S
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	N
	Ferite aperte	S
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	S
	Malformato	N
	Cavità	NESSUNA
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
FUSTO	Inclinazione	NESSUNA
	Cavità	NESSUNA
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	N
	Ferite aperte	NESSUNA
	Ferite cicatrizzate	N
	Ferite da potatura	S
	Carie	N
Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE
	Asimmetria	N
	Capitozzatura	N
	Limitazioni allo sviluppo	N
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	NESSUNA
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	S
<u>INSETTI</u>		
Lignicoli	N	
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>		Controllo 2013,B,Controllo 2016
<u>Interventi eseguiti</u>		„
<u>Note</u>		Rigonfiamenti sul fusto.

**COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE**

DATI STAZIONALI		
Codice sito	14021	
Via di riferimento	Piazza delle Cure	
Area di riferimento		
Data rilevamento	19/01/2011	
Operatore	Caterina Desco	
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis
	Nome comune	Bagolaro
	Circonferenza	113
	Diametro	35,97
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	SUFFICIENTE
	Vigoria	SUFFICIENTE
SUOLO	Dimora	ASFALTATA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S
	Affioranti	N
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	N
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	S
	Malformato	N
	Cavità	NESSUNA
	Ferite aperte	N
	Carie	N
Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	POCA
	Cavità	NESSUNA
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	N
	Ferite aperte	NESSUNA
	Ferite cicatrizzate	S
	Ferite da potatura	S
	Carie	N
Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE
	Asimmetria	S
	Capitozzatura	S
	Limitazioni allo sviluppo	N
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	NESSUNA
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	N
<u>INSETTI</u>		
Lignicoli	N	
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>		Nessun intervento
<u>Interventi eseguiti</u>		
<u>Note</u>		Biforcato.

**COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE**

DATI STAZIONALI		
Codice sito	14065	
Via di riferimento	Piazza delle Cure	
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure	
Data rilevamento	19/01/2011	
Operatore	Caterina Desco	
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis
	Nome comune	Bagolaro
	Circonferenza	97
	Diametro	30,88
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	SUFFICIENTE
	Vigoria	SUFFICIENTE
SUOLO	Dimora	ASFALTATA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S
	Affioranti	S
	Strozzanti	S
	Avvolgenti	S
	Avventizie	S
	Ferite aperte	S
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	S
	Malformato	N
	Cavità	NESSUNA
	Ferite aperte	N
	Carie	N
Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	POCA
	Cavità	NESSUNA
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	N
	Ferite aperte	NESSUNA
	Ferite cicatrizzate	S
	Ferite da potatura	S
	Carie	N
Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE
	Asimmetria	N
	Capitozzatura	N
	Limitazioni allo sviluppo	N
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	NESSUNA
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	S
	<u>INSETTI</u>	
Lignicoli	N	
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>	Nessun intervento	
<u>Interventi eseguiti</u>		
<u>Note</u>		



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI		
Codice sito	14066	
Via di riferimento	Piazza delle Cure	
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure	
Data rilevamento	17/03/2014	
Operatore	Giacomo Niccolini	
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis
	Nome comune	Bagolaro
	Circonferenza	119
	Diametro	37,88
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	SUFFICIENTE
	Vigoria	SUFFICIENTE
SUOLO	Dimora	ASFALTATA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S
	Affioranti	S
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	N
	Ferite aperte	S
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N
	Malformato	N
	Cavità	NESSUNA
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
FUSTO	Inclinazione	POCA
	Cavità	NESSUNA
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	N
	Ferite aperte	NESSUNA
	Ferite cicatrizzate	S
	Ferite da potatura	S
	Carie	N
Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE
	Asimmetria	N
	Capitozzatura	N
	Limitazioni allo sviluppo	N
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	NESSUNA
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	S
<u>INSETTI</u>		
Lignicoli	N	
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>	B,Controllo 2016	
<u>Interventi eseguiti</u>	,	
<u>Note</u>	anastomosi fra branche e corteccia inclusa in chioma	



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI			
Codice sito	14067		
Via di riferimento	Piazza delle Cure		
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure		
Data rilevamento		19/01/2011	
Operatore		Caterina Desco	
Operatore			
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis	
	Nome comune	Bagolaro	
	Circonferenza	67	
	Diametro	21,33	
	Ceppa	N	
	Morto	N	
	Valore estetico	SUFFICIENTE	
	Vigoria	SUFFICIENTE	
SUOLO	Dimora	ASFALTATA	
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S	
	Affioranti	N	
	Strozzanti	N	
	Avvolgenti	N	
	Avventizie	N	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Malformato	N	
	Cavità	NESSUNA	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	POCA	
	Cavità	NESSUNA	
	Corteccia inclusa	N	
	Getti epicormici	N	
	Ferite aperte	NESSUNA	
	Ferite cicatrizzate	S	
	Ferite da potatura	S	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE	
	Asimmetria	N	
	Capitozzatura	N	
	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Rami secchi	N	
	Seccumi distali	N	
	Carpofori	N	
	Cavità branca	NESSUNA	
	Carie branche	N	
	Carie inserzione rami	N	
	Carie su taglio di potatura	S	
	<u>INSETTI</u>		
	Lignicoli	N	
Non lignicoli	N		
<u>Interventi proposti</u>	Nessun intervento		
<u>Interventi eseguiti</u>			
<u>Note</u>			



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI		
Codice sito	14188	
Via di riferimento	Piazza delle Cure	
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure	
Data rilevamento		17/03/2014
Operatore		Giacomo Niccolini
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Pinus pinea
	Nome comune	Pino domestico
	Circonferenza	145
	Diametro	46,15
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	SUFFICIENTE
	Vigoria	BUONA
SUOLO	Dimora	INERBITA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	N
	Affioranti	N
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	N
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N
	Malformato	N
	Cavità	NESSUNA
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
FUSTO	Inclinazione	POCA
	Cavità	NESSUNA
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	N
	Ferite aperte	NESSUNA
	Ferite cicatrizzate	S
	Ferite da potatura	S
	Carie	N
Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE
	Asimmetria	N
	Capitozzatura	N
	Limitazioni allo sviluppo	N
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	NESSUNA
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	N
	<u>INSETTI</u>	
Lignicoli	N	
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>	A,Controllo 2017	
<u>Interventi eseguiti</u>	,	
<u>Note</u>		



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI		
Codice sito	14189	
Via di riferimento	Piazza delle Cure	
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure	
Data rilevamento		17/03/2014
Operatore		Giacomo Niccolini
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Cedrus deodara
	Nome comune	Cedro dell'Himalaya
	Circonferenza	170
	Diametro	54,11
	Ceppa	S
	Morto	N
	Valore estetico	
	Vigoria	
SUOLO	Dimora	INERBITA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	N
	Affioranti	N
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	N
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N
	Malformato	N
	Cavità	
	Ferite aperte	N
	Carie	N
Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	
	Cavità	
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	N
	Ferite aperte	
	Ferite cicatrizzate	N
	Ferite da potatura	N
	Carie	N
Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	
	Asimmetria	N
	Capitozzatura	N
	Limitazioni allo sviluppo	N
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	N
	<u>INSETTI</u>	
Lignicoli	N	
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>		
<u>Interventi eseguiti</u>		
<u>Note</u>		

**COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE**

DATI STAZIONALI		
Codice sito	14190	
Via di riferimento	Piazza delle Cure	
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure	
Data rilevamento	19/01/2011	
Operatore	Caterina Desco	
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Fagus sylvatica
	Nome comune	Faggio
	Circonferenza	76
	Diametro	24,19
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	SUFFICIENTE
	Vigoria	BUONA
SUOLO	Dimora	INERBITA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	N
	Affioranti	N
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	N
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N
	Malformato	N
	Cavità	NESSUNA
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
FUSTO	Inclinazione	POCA
	Cavità	NESSUNA
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	N
	Ferite aperte	NESSUNA
	Ferite cicatrizzate	S
	Ferite da potatura	S
	Carie	N
Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE
	Asimmetria	N
	Capitozzatura	N
	Limitazioni allo sviluppo	N
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	NESSUNA
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	S
	<u>INSETTI</u>	
Lignicoli	N	
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>	Nessun intervento	
<u>Interventi eseguiti</u>		
<u>Note</u>		



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI			
Codice sito	44860		
Via di riferimento	Piazza delle Cure		
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure		
Data rilevamento		19/01/2011	
Operatore		Caterina Desco	
Operatore			
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis	
	Nome comune	Bagolaro	
	Circonferenza	151	
	Diametro	48,06	
	Ceppa	N	
	Morto	N	
	Valore estetico	SUFFICIENTE	
	Vigoria	SUFFICIENTE	
SUOLO	Dimora	ASFALTATA	
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S	
	Affioranti	S	
	Strozzanti	N	
	Avvolgenti	S	
	Avventizie	N	
	Ferite aperte	S	
	Carie	S	
	Carpofori	N	
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Malformato	N	
	Cavità	NESSUNA	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	POCA	
	Cavità	NESSUNA	
	Corteccia inclusa	N	
	Getti epicormici	N	
	Ferite aperte	NESSUNA	
	Ferite cicatrizzate	S	
	Ferite da potatura	S	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE	
	Asimmetria	S	
	Capitozzatura	S	
	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Rami secchi	N	
	Seccumi distali	N	
	Carpofori	N	
	Cavità branca	NESSUNA	
	Carie branche	N	
	Carie inserzione rami	N	
	Carie su taglio di potatura	S	
	<u>INSETTI</u>		
	Lignicoli	N	
Non lignicoli	N		
<u>Interventi proposti</u>	Nessun intervento		
<u>Interventi eseguiti</u>			
<u>Note</u>			

**COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE**

DATI STAZIONALI		
Codice sito	44861	
Via di riferimento	Piazza delle Cure	
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure	
Data rilevamento	19/01/2011	
Operatore	Caterina Desco	
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis
	Nome comune	Bagolaro
	Circonferenza	119
	Diametro	37,88
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	MEDIO
	Vigoria	BUONA
SUOLO	Dimora	PROTETTA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S
	Affioranti	S
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	S
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N
	Malformato	N
	Cavità	NESSUNA
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
FUSTO	Inclinazione	POCA
	Cavità	NESSUNA
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	N
	Ferite aperte	NESSUNA
	Ferite cicatrizzate	S
	Ferite da potatura	S
	Carie	N
	Carpofori	N
CHIOMA	Densità	NORMALE
	Asimmetria	N
	Capitozzatura	N
	Limitazioni allo sviluppo	N
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	NESSUNA
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	S
	<u>INSETTI</u>	
	Lignicoli	N
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>	Nessun intervento	
<u>Interventi eseguiti</u>		
<u>Note</u>		



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI			
Codice sito	44862		
Via di riferimento	Piazza delle Cure		
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure		
Data rilevamento		19/01/2011	
Operatore		Caterina Desco	
Operatore			
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis	
	Nome comune	Bagolaro	
	Circonferenza	90	
	Diametro	28,65	
	Ceppa	N	
	Morto	N	
	Valore estetico	SUFFICIENTE	
	Vigoria	SUFFICIENTE	
SUOLO	Dimora	PROTETTA	
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S	
	Affioranti	N	
	Strozzanti	N	
	Avvolgenti	N	
	Avventizie	N	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Malformato	N	
	Cavità	NESSUNA	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	NESSUNA	
	Cavità	NESSUNA	
	Corteccia inclusa	N	
	Getti epicormici	N	
	Ferite aperte	NESSUNA	
	Ferite cicatrizzate	N	
	Ferite da potatura	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE	
	Asimmetria	N	
	Capitozzatura	N	
	Limitazioni allo sviluppo	S	
	Rami secchi	N	
	Seccumi distali	N	
	Carpofori	N	
	Cavità branca	NESSUNA	
	Carie branche	N	
	Carie inserzione rami	N	
	Carie su taglio di potatura	S	
	<u>INSETTI</u>		
	Lignicoli	N	
Non lignicoli	N		
<u>Interventi proposti</u>	Nessun intervento		
<u>Interventi eseguiti</u>			
<u>Note</u>			

**COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE**

DATI STAZIONALI		
Codice sito	98845	
Via di riferimento	Piazza delle Cure	
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure	
Data rilevamento	19/01/2011	
Operatore	Caterina Desco	
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Olea europea
	Nome comune	Olivo
	Circonferenza	4
	Diametro	1,27
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	SCARSO
	Vigoria	SUFFICIENTE
SUOLO	Dimora	INERBITA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	N
	Affioranti	N
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	N
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N
	Malformato	N
	Cavità	NESSUNA
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
FUSTO	Inclinazione	NESSUNA
	Cavità	NESSUNA
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	N
	Ferite aperte	NESSUNA
	Ferite cicatrizzate	N
	Ferite da potatura	N
	Carie	N
Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE
	Asimmetria	N
	Capitozzatura	N
	Limitazioni allo sviluppo	N
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	NESSUNA
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	N
	<u>INSETTI</u>	
Lignicoli	N	
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>	Nessun intervento	
<u>Interventi eseguiti</u>		
<u>Note</u>		



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI		
Codice sito	103078	
Via di riferimento	Piazza delle Cure	
Area di riferimento	Spartitraffico di piazza Delle Cure	
Data rilevamento		13/03/2014
Operatore		Quartiere 2
Operatore		Quartiere 2
DATI PIANTA	Nome specifico	Platanus x acerifolia
	Nome comune	Platano comune
	Circonferenza	20
	Diametro	6,37
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	MEDIO
	Vigoria	BUONA
SUOLO	Dimora	ASFALTATA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	N
	Affioranti	N
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	N
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N
	Malformato	N
	Cavità	
	Ferite aperte	N
	Carie	N
Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	
	Cavità	
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	N
	Ferite aperte	
	Ferite cicatrizzate	N
	Ferite da potatura	N
	Carie	N
Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	
	Asimmetria	N
	Capitozzatura	N
	Limitazioni allo sviluppo	N
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	N
	<u>INSETTI</u>	
Lignicoli	N	
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>	A	
<u>Interventi eseguiti</u>		
<u>Note</u>		



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI			
	Codice sito	14012	
	Via di riferimento	Viale Alessandro Volta	
	Area di riferimento		
	Data rilevamento	27/02/2010	
	Operatore	Caterina Desco	
	Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis	
	Nome comune	Bagolaro	
	Circonferenza	46	
	Diametro	14,64	
	Ceppa	N	
	Morto	N	
	Valore estetico	SUFFICIENTE	
	Vigoria	SUFFICIENTE	
SUOLO	Dimora	ASFALTATA	
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S	
	Affioranti	N	
	Strozzanti	N	
	Avvolgenti	N	
	Avventizie	N	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Malformato	N	
	Cavità	NESSUNA	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	NESSUNA	
	Cavità	NESSUNA	
	Corteccia inclusa	N	
	Getti epicormici	N	
	Ferite aperte	PICCOLA	
	Ferite cicatrizzate	N	
	Ferite da potatura	S	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE	
	Asimmetria	N	
	Capitozzatura	N	
	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Rami secchi	N	
	Seccumi distali	N	
	Carpofori	N	
	Cavità branca	NESSUNA	
	Carie branche	N	
	Carie inserzione rami	N	
	Carie su taglio di potatura	N	
	INSETTI		
		Lignicoli	N
	Non lignicoli	N	
	Interventi proposti	Nessun intervento	
	Interventi eseguiti		
	Note		



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI			
Codice sito		47609	
Via di riferimento		Viale Alessandro Volta	
Area di riferimento			
Data rilevamento		27/02/2010	
Operatore		Caterina Desco	
Operatore			
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis	
	Nome comune	Bagolaro	
	Circonferenza	63	
	Diametro	20,05	
	Ceppa	N	
	Morto	N	
	Valore estetico	SUFFICIENTE	
	Vigoria	SUFFICIENTE	
SUOLO	Dimora	ASFALTATA	
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Affioranti	N	
	Strozzanti	N	
	Avvolgenti	N	
	Avventizie	N	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Malformato	N	
	Cavità	NESSUNA	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	NESSUNA	
	Cavità	NESSUNA	
	Corteccia inclusa	N	
	Getti epicormici	N	
	Ferite aperte	PICCOLA	
	Ferite cicatrizzate	N	
	Ferite da potatura	S	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE	
	Asimmetria	N	
	Capitozzatura	N	
	Limitazioni allo sviluppo	S	
	Rami secchi	N	
	Seccum distali	N	
	Carpofori	N	
	Cavità branca	NESSUNA	
	Carie branche	N	
	Carie inserzione rami	N	
	Carie su taglio di potatura	N	
	INSETTI		
	Lignicoli	N	
Non lignicoli	N		
Interventi proposti	Nessun intervento		
Interventi eseguiti			
Note			



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI		
Codice sito	47610	
Via di riferimento	Viale Alessandro Volta	
Area di riferimento		
Data rilevamento	27/02/2010	
Operatore	Caterina Desco	
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Celtis australis
	Nome comune	Bagolaro
	Circonferenza	64
	Diametro	20,37
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	SUFFICIENTE
	Vigoria	SUFFICIENTE
SUOLO	Dimora	ASFALTATA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S
	Affioranti	N
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	N
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N
	Malformato	N
	Cavità	NESSUNA
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
FUSTO	Inclinazione	NESSUNA
	Cavità	NESSUNA
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	S
	Ferite aperte	NESSUNA
	Ferite cicatrizzate	N
	Ferite da potatura	S
	Carie	N
	Carpofori	N
CHIOMA	Densità	NORMALE
	Asimmetria	N
	Capitozzatura	N
	Limitazioni allo sviluppo	N
	Rami secchi	N
	Seccum distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	NESSUNA
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	N
	INSETTI	
Lignicoli	N	
Non lignicoli	N	
Interventi proposti	Nessun intervento	
Interventi eseguiti		
Note		



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI		
Codice sito	14011	
Via di riferimento	Viale Alessandro Volta	
Area di riferimento		
Data rilevamento	27/02/2010	
Operatore	Caterina Desco	
Operatore		
DATI PIANTA	Nome specifico	Platanus x acerifolia
	Nome comune	Platano comune
	Circonferenza	70
	Diametro	22,28
	Ceppa	N
	Morto	N
	Valore estetico	SUFFICIENTE
	Vigoria	SUFFICIENTE
SUOLO	Dimora	ASFALTATA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S
	Affioranti	N
	Strozzanti	N
	Avvolgenti	N
	Avventizie	N
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N
	Malformato	N
	Cavità	NESSUNA
	Ferite aperte	N
	Carie	N
	Carpofori	N
FUSTO	Inclinazione	NESSUNA
	Cavità	NESSUNA
	Corteccia inclusa	N
	Getti epicormici	S
	Ferite aperte	PICCOLA
	Ferite cicatrizzate	S
	Ferite da potatura	S
	Carie	N
	Carpofori	N
CHIOMA	Densità	NORMALE
	Asimmetria	N
	Capitozzatura	N
	Limitazioni allo sviluppo	N
	Rami secchi	N
	Seccumi distali	N
	Carpofori	N
	Cavità branca	NESSUNA
	Carie branche	N
	Carie inserzione rami	N
	Carie su taglio di potatura	N
	INSETTI	
	Lignicoli	N
Non lignicoli	N	
<u>Interventi proposti</u>	Nessun intervento	
<u>Interventi eseguiti</u>		
<u>Note</u>		



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI			
Codice sito		14009	
Via di riferimento		Viale Alessandro Volta	
Area di riferimento			
Data rilevamento		03/09/2013	
Operatore		Michele Romanelli	
Operatore			
DATI PIANTA	Nome specifico	Platanus x acerifolia	
	Nome comune	Platano comune	
	Circonferenza	133	
	Diametro	42,34	
	Ceppa	N	
	Morto	N	
	Valore estetico	SUFFICIENTE	
	Vigoria	SUFFICIENTE	
SUOLO	Dimora	ASFALTATA	
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S	
	Affioranti	N	
	Strozzanti	N	
	Avvolgenti	N	
	Avventizie	N	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	S	
	Malformato	N	
	Cavità	NESSUNA	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	POCA	
	Cavità	NESSUNA	
	Corteccia inclusa	N	
	Getti epicormici	S	
	Ferite aperte	NESSUNA	
	Ferite cicatrizzate	S	
	Ferite da potatura	S	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE	
	Asimmetria	N	
	Capitozzatura	S	
	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Rami secchi	N	
	Seccumi distali	N	
	Carpofori	N	
	Cavità branca	NESSUNA	
	Carie branche	N	
	Carie inserzione rami	N	
	Carie su taglio di potatura	S	
	INSETTI		
	Lignicoli	N	
Non lignicoli	N		
Interventi proposti	C, Controllo 2014		
Interventi eseguiti			
Note	Cartello stradale appoggiato al fusto - Sinuoso - Rigonfiamenti		



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI			
Codice sito		14010	
Via di riferimento		Viale Alessandro Volta	
Area di riferimento			
Data rilevamento		27/02/2010	
Operatore		Caterina Desco	
Operatore			
DATI Pianta	Nome specifico	Platanus x acerifolia	
	Nome comune	Platano comune	
	Circonferenza	21	
	Diametro	6,68	
	Ceppa	N	
	Morto	N	
	Valore estetico	SUFFICIENTE	
	Vigoria	BUONA	
SUOLO	Dimora	ASFALTATA	
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Affioranti	N	
	Strozzanti	N	
	Avvolgenti	N	
	Avventizie	N	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Malformato	N	
	Cavità	NESSUNA	
	Ferite aperte	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
FUSTO	Inclinazione	NESSUNA	
	Cavità	NESSUNA	
	Corteccia inclusa	N	
	Getti epicormici	N	
	Ferite aperte	NESSUNA	
	Ferite cicatrizzate	N	
	Ferite da potatura	N	
	Carie	N	
	Carpofori	N	
CHIOMA	Densità	NORMALE	
	Asimmetria	N	
	Capitozzatura	N	
	Limitazioni allo sviluppo	N	
	Rami secchi	N	
	Seccum distali	N	
	Carpofori	N	
	Cavità branca	NESSUNA	
	Carie branche	N	
	Carie inserzione rami	N	
	Carie su taglio di potatura	N	
	INSETTI		
	Lignicoli		N
Non lignicoli		N	
Interventi proposti		,Nessun intervento	
Interventi eseguiti		Sostituzione,	
Note			


COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI					
Codice sito		14120	14120		
Via di riferimento		Via Giovanni Boccaccio	Via Giovanni Boccaccio		
Area di riferimento					
			RILIEVO IN CORSO		
Data rilevamento		26/10/2013	30/12/2014		
Operatore1		Michele Romanelli	Francesca Batacchi		
Operatore2					
DATI PIANTA	Nome specifico	Platanus x acerifolia	Platanus x acerifolia		
	Nome comune	Platano comune	Platano comune		
	Circonferenza	243	250		
	Diametro	77,35	79,58		
	Ceppa	N	N	N	S
	Morto	N	N	N	S
	Valore estetico (5)	ALTO	ALTO		
	Vigoria (6)	BUONA	BUONA		
	SUOLO	Dimora (1)	PROTETTA	PROTETTA	
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S	S	N	S
	Affioranti	N	N	N	S
	Strozzanti	N	N	N	S
	Avvolgenti	N	N	N	S
	Avventizie	N	N	N	S
	Ferite aperte	N	N	N	S
	Carie	N	N	N	S
	Carpofori	N	N	N	S
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N	S
	Malformato	N	N	N	S
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Ferite aperte	N	N	N	S
	Carie	N	N	N	S
	Carpofori	N	N	N	S
FUSTO	Inclinazione (3)	POCA	POCA		
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Corteccia inclusa	N	N	N	S
	Getti epicormici	S	S	N	S
	Ferite aperte (2)	GRANDE	GRANDE		
	Ferite cicatrizzate	S	S	N	S
	Ferite da potatura	S	S	N	S
	Carie	S	S	N	S
	Carpofori	S	S	N	S
CHIOMA	Densità (4)	NORMALE	NORMALE		
	Asimmetria	N	N	N	S
	Capitozzatura	S	S	N	S
	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N	S
	Rami secchi	N	N	N	S
	Seccumi distali	N	N	N	S
	Carpofori	S	S	N	S
	Cavità branca (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Carie branche	S	S	N	S
	Carie inserzione rami	N	N	N	S
	Carie su taglio di potatura	S	S	N	S
	<u>INSETTI</u>				
		Lignicoli	N	N	N
	Non lignicoli	N	N	N	S
	<u>Interventi proposti</u> (7)	C, Controllo 2014	C, Controllo 2015		
	<u>Interventi eseguiti</u> (7)				
	Note	necrosi - tumori, ferita da fulmine	necrosi - tumori, ferita da fulmine		



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI				
Codice sito		14121	14121	
Via di riferimento		Via Giovanni Boccaccio	Via Giovanni Boccaccio	
Area di riferimento				
				RILIEVO IN CORSO
	Data rilevamento	19/01/2011	30/12/2014	
	Operatore1	Caterina Desco	Francesca Batacchi	
	Operatore2			
DATI PIANTA	Nome specifico	Platanus x acerifolia	Platanus x acerifolia	
	Nome comune	Platano comune	Platano comune	
	Circonferenza	180	192	
	Diametro	57,30	61,12	
	Ceppa	N	N	N S
	Morto	N	N	N S
	Valore estetico (5)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	
	Vigoria (6)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	
	SUOLO	Dimora (1)	PROTETTA	PROTETTA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S	S	N S
	Affioranti	N	N	N S
	Strozzanti	N	N	N S
	Avvolgenti	N	N	N S
	Avventizie	N	N	N S
	Ferite aperte	N	N	N S
	Carie	N	N	N S
	Carpofori	N	N	N S
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N S
	Malformato	N	N	N S
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA	
	Ferite aperte	N	N	N S
	Carie	N	N	N S
	Carpofori	N	N	N S
FUSTO	Inclinazione (3)	POCA	POCA	
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA	
	Corteccia inclusa	N	N	N S
	Getti epicormici	N	N	N S
	Ferite aperte (2)	NESSUNA	NESSUNA	
	Ferite cicatrizzate	S	S	N S
	Ferite da potatura	S	S	N S
	Carie	N	N	N S
	Carpofori	N	N	N S
CHIOMA	Densità (4)	NORMALE	NORMALE	
	Asimmetria	N	N	N S
	Capitozzatura	S	S	N S
	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N S
	Rami secchi	N	N	N S
	Seccumi distali	N	N	N S
	Carpofori	N	N	N S
	Cavità branca (2)	NESSUNA	NESSUNA	
	Carie branche	N	N	N S
	Carie inserzione rami	N	N	N S
	Carie su taglio di potatura	S	S	N S
<u>INSETTI</u>				
	Lignicoli	N	N	N S
	Non lignicoli	N	N	N S
	<u>Interventi proposti</u> (7)	Nessun intervento	B, Controllo 2016	
	<u>Interventi eseguiti</u> (7)			
	<u>Note</u>			


COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI					
Codice sito		14122	14122		
Via di riferimento		Via Giovanni Boccaccio	Via Giovanni Boccaccio		
Area di riferimento					
			RILIEVO IN CORSO		
Data rilevamento		19/01/2011	30/12/2014		
Operatore1		Caterina Desco	Francesca Batacchi		
Operatore2					
DATI PIANTA	Nome specifico	Platanus x acerifolia	Platanus x acerifolia		
	Nome comune	Platano comune	Platano comune		
	Circonferenza	140	151		
	Diametro	44,56	48,06		
	Ceppa	N	N	N	S
	Morto	N	N	N	S
	Valore estetico (5)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE		
	Vigoria (6)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE		
	SUOLO	Dimora (1)	PROTETTA	PROTETTA	
RADICI		Limitazioni allo sviluppo	S	S	N
	Affioranti	N	N	N	S
	Strozzanti	N	N	N	S
	Avvolgenti	N	N	N	S
	Avventizie	N	N	N	S
	Ferite aperte	N	N	N	S
	Carie	N	N	N	S
	Carpofori	N	N	N	S
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N	S
	Malformato	N	N	N	S
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Ferite aperte	N	N	N	S
	Carie	N	N	N	S
	Carpofori	N	N	N	S
FUSTO	Inclinazione (3)	NESSUNA	NESSUNA		
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Corteccia inclusa	N	N	N	S
	Getti epicormici	N	N	N	S
	Ferite aperte (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Ferite cicatrizzate	S	S	N	S
	Ferite da potatura	N	N	N	S
	Carie	N	N	N	S
	Carpofori	N	N	N	S
CHIOMA	Densità (4)	NORMALE	NORMALE		
	Asimmetria	N	N	N	S
	Capitozzatura	S	S	N	S
	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N	S
	Rami secchi	N	N	N	S
	Seccumi distali	N	N	N	S
	Carpofori	N	N	N	S
	Cavità branca (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Carie branche	N	N	N	S
	Carie inserzione rami	N	N	N	S
	Carie su taglio di potatura	S	S	N	S
	<u>INSETTI</u>				
	Lignicoli	N	N	N	S
Non lignicoli	N	N	N	S	
<u>Interventi proposti</u> (7)	Nessun intervento	B, Controllo 2016			
<u>Interventi eseguiti</u> (7)					
<u>Note</u>					


COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI				
Codice sito		14123	14123	
Via di riferimento		Via Giovanni Boccaccio	Via Giovanni Boccaccio	
Area di riferimento				
			RILIEVO IN CORSO	
Data rilevamento		19/01/2011	17/04/2014	
Operatore1		Caterina Desco	Giacomo Niccolini	
Operatore2				
DATI PIANTA	Nome specifico	Platanus x acerifolia	Platanus x acerifolia	
	Nome comune	Platano comune	Platano comune	
	Circonferenza	139	141	
	Diametro	44,25	44,88	
	Ceppa	N	N	N S
	Morto	N	N	N S
	Valore estetico (5)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	
	Vigoria (6)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	
	SUOLO	Dimora (1)	PROTETTA	PROTETTA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S	S	N S
	Affioranti	N	N	N S
	Strozzanti	N	N	N S
	Avvolgenti	N	N	N S
	Avventizie	N	N	N S
	Ferite aperte	N	N	N S
	Carie	N	N	N S
	Carpofori	N	N	N S
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N S
	Malformato	N	N	N S
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA	
	Ferite aperte	S	N	N S
	Carie	N	N	N S
Carpofori	N	N	N S	
FUSTO	Inclinazione (3)	POCA	POCA	
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA	
	Corteccia inclusa	N	N	N S
	Getti epicormici	S	N	N S
	Ferite aperte (2)	PICCOLA	NESSUNA	
	Ferite cicatrizzate	S	S	N S
	Ferite da potatura	N	N	N S
	Carie	N	N	N S
	Carpofori	N	N	N S
CHIOMA	Densità (4)	NORMALE	NORMALE	
	Asimmetria	N	N	N S
	Capitozzatura	S	S	N S
	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N S
	Rami secchi	N	N	N S
	Seccumi distali	N	N	N S
	Carpofori	N	N	N S
	Cavità branca (2)	PICCOLA	PICCOLA	
	Carie branche	S	S	N S
	Carie inserzione rami	N	N	N S
	Carie su taglio di potatura	S	S	N S
	INSETTI			
	Lignicoli	N	N	N S
Non lignicoli	N	N	N S	
Interventi proposti (7)	Controllo 2013	B, Controllo 2016		
Interventi eseguiti (7)				
Note				


COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI					
Codice sito		14124	14124		
Via di riferimento		Via Giovanni Boccaccio	Via Giovanni Boccaccio		
Area di riferimento					
			RILIEVO IN CORSO		
Data rilevamento		19/01/2011	30/12/2014		
Operatore1		Caterina Desco	Francesca Batacchi		
Operatore2					
DATI PIANTA	Nome specifico	Platanus x acerifolia	Platanus x acerifolia		
	Nome comune	Platano comune	Platano comune		
	Circonferenza	155	164		
	Diametro	49,34	52,20		
	Ceppa	N	N	N	S
	Morto	N	N	N	S
	Valore estetico (5)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE		
	Vigoria (6)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE		
	SUOLO	Dimora (1)	PROTETTA	PROTETTA	
RADICI		Limitazioni allo sviluppo	S	S	N
	Affioranti	N	N	N	S
	Strozzanti	N	N	N	S
	Avvolgenti	N	N	N	S
	Avventizie	N	N	N	S
	Ferite aperte	N	N	N	S
	Carie	N	N	N	S
	Carpofori	N	N	N	S
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N	S
	Malformato	N	N	N	S
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Ferite aperte	N	N	N	S
	Carie	N	N	N	S
	Carpofori	N	N	N	S
FUSTO	Inclinazione (3)	POCA	POCA		
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Corteccia inclusa	N	N	N	S
	Getti epicormici	N	N	N	S
	Ferite aperte (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Ferite cicatrizzate	S	S	N	S
	Ferite da potatura	N	N	N	S
	Carie	N	N	N	S
	Carpofori	N	N	N	S
CHIOMA	Densità (4)	NORMALE	NORMALE		
	Asimmetria	N	N	N	S
	Capitozzatura	S	S	N	S
	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N	S
	Rami secchi	N	N	N	S
	Seccumi distali	N	N	N	S
	Carpofori	N	N	N	S
	Cavità branca (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Carie branche	N	N	N	S
	Carie inserzione rami	N	N	N	S
	Carie su taglio di potatura	S	S	N	S
	<u>INSETTI</u>				
	Lignicoli	N	N	N	S
Non lignicoli	N	N	N	S	
<u>Interventi proposti</u> (7)	Nessun intervento	B, Controllo 2016			
<u>Interventi eseguiti</u> (7)					
<u>Note</u>					



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI				
Codice sito		14125	14125	
Via di riferimento		Via Giovanni Boccaccio	Via Giovanni Boccaccio	
Area di riferimento				
			RILIEVO IN CORSO	
Data rilevamento		19/01/2011	17/04/2014	
Operatore1		Caterina Desco	Giacomo Niccolini	
Operatore2				
DATI PIANTA	Nome specifico	Platanus x acerifolia	Platanus x acerifolia	
	Nome comune	Platano comune	Platano comune	
	Circonferenza	198	200	
	Diametro	63,03	63,66	
	Ceppa	N	N	N S
	Morto	N	N	N S
	Valore estetico (5)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	
	Vigoria (6)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	
	SUOLO	Dimora (1)	PROTETTA	PROTETTA
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S	S	N S
	Affioranti	N	N	N S
	Strozzanti	N	N	N S
	Avvolgenti	N	N	N S
	Avventizie	N	N	N S
	Ferite aperte	N	N	N S
	Carie	N	N	N S
	Carpofori	N	N	N S
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N S
	Malformato	N	N	N S
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA	
	Ferite aperte	N	N	N S
	Carie	N	N	N S
Carpofori	N	N	N S	
FUSTO	Inclinazione (3)	POCA	POCA	
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA	
	Corteccia inclusa	N	N	N S
	Getti epicormici	S	N	N S
	Ferite aperte (2)	NESSUNA	NESSUNA	
	Ferite cicatrizzate	S	S	N S
	Ferite da potatura	N	N	N S
	Carie	N	N	N S
	Carpofori	N	N	N S
CHIOMA	Densità (4)	NORMALE	NORMALE	
	Asimmetria	N	N	N S
	Capitozzatura	N	S	N S
	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N S
	Rami secchi	S	N	N S
	Seccumi distali	N	N	N S
	Carpofori	N	N	N S
	Cavità branca (2)	NESSUNA	NESSUNA	
	Carie branche	N	N	N S
	Carie inserzione rami	N	N	N S
	Carie su taglio di potatura	S	S	N S
	INSETTI			
	Lignicoli	N	N	N S
Non lignicoli	N	N	N S	
Interventi proposti (7)	Controllo 2013	B, Controllo 2016		
Interventi eseguiti (7)				
Note				


COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE AMBIENTE

DATI STAZIONALI					
Codice sito		66401	66401		
Via di riferimento		Via Giovanni Boccaccio	Via Giovanni Boccaccio		
Area di riferimento					RILIEVO IN CORSO
Data rilevamento		19/01/2011	30/12/2014		
Operatore1		Caterina Desco	Francesca Batacchi		
Operatore2					
DATI PIANTA	Nome specifico	Platanus x acerifolia	Platanus x acerifolia		
	Nome comune	Platano comune	Platano comune		
	Circonferenza	125	131		
	Diametro	39,79	41,70		
	Ceppa	N	N	N	S
	Morto	N	N	N	S
	Valore estetico (5)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE		
	Vigoria (6)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE		
	SUOLO	Dimora (1)	TERRA BATTUTA	TERRA BATTUTA	
RADICI	Limitazioni allo sviluppo	S	S	N	S
	Affioranti	S	S	N	S
	Strozzanti	N	N	N	S
	Avvolgenti	N	N	N	S
	Avventizie	S	S	N	S
	Ferite aperte	S	S	N	S
	Carie	N	N	N	S
	Carpofori	N	N	N	S
COLLETO	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N	S
	Malformato	N	N	N	S
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Ferite aperte	N	N	N	S
	Carie	N	N	N	S
Carpofori	N	N	N	S	
FUSTO	Inclinazione (3)	NESSUNA	NESSUNA		
	Cavità (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Corteccia inclusa	N	N	N	S
	Getti epicormici	N	N	N	S
	Ferite aperte (2)	PICCOLA	PICCOLA		
	Ferite cicatrizzate	S	S	N	S
	Ferite da potatura	S	S	N	S
	Carie	N	N	N	S
Carpofori	N	N	N	S	
CHIOMA	Densità (4)	NORMALE	NORMALE		
	Asimmetria	N	N	N	S
	Capitozzatura	S	S	N	S
	Limitazioni allo sviluppo	N	N	N	S
	Rami secchi	N	N	N	S
	Seccumi distali	N	N	N	S
	Carpofori	N	N	N	S
	Cavità branca (2)	NESSUNA	NESSUNA		
	Carie branche	N	N	N	S
	Carie inserzione rami	N	N	N	S
	Carie su taglio di potatura	N	N	N	S
	INSETTI				
Lignicoli	N	N	N	S	
Non lignicoli	N	N	N	S	
Interventi proposti (7)	Nessun intervento	B, Controllo 2016			
Interventi eseguiti (7)					
Note	in recinto privato ma di proprietà pubblica, misurato a vista assente il proprietario del	in recinto privato ma di proprietà pubblica, misurato a vista			